





ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ Α/ΘΜΙΑΣ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ					
ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜ. ΕΝ: ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:					
ΤΗΛ. : 24930 22448 /6944863730					
ΔΗΜΟΣΙΟ	ΝΑΙ	ΞΕΝΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ	5
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ			1		
ΚΤΙΡΙΟ 1	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	2005	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ	1	ΥΠΟΓ.
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ		Οπλισμένο Σκυρόδεμα	ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ		
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ			ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ		
ΚΤΙΡΙΟ 2	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ		ΥΠΟΓ.
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ			ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ		
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ			ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ		
ΚΤΙΡΙΟ 3	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ		ΥΠΟΓ.
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ			ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ		
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ			ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ		
ΚΤΙΡΙΟ 4	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ		ΥΠΟΓ.
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ			ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ		
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ			ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ		
ΚΤΙΡΙΟ 5	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ		ΥΠΟΓ.
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ			ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ		
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ			ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ		
ΚΤΙΡΙΟ 6	ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ		ΥΠΟΓ.
ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ			ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ		
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ			ΕΠΙΦ. ΟΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ		

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑΤΟΣ

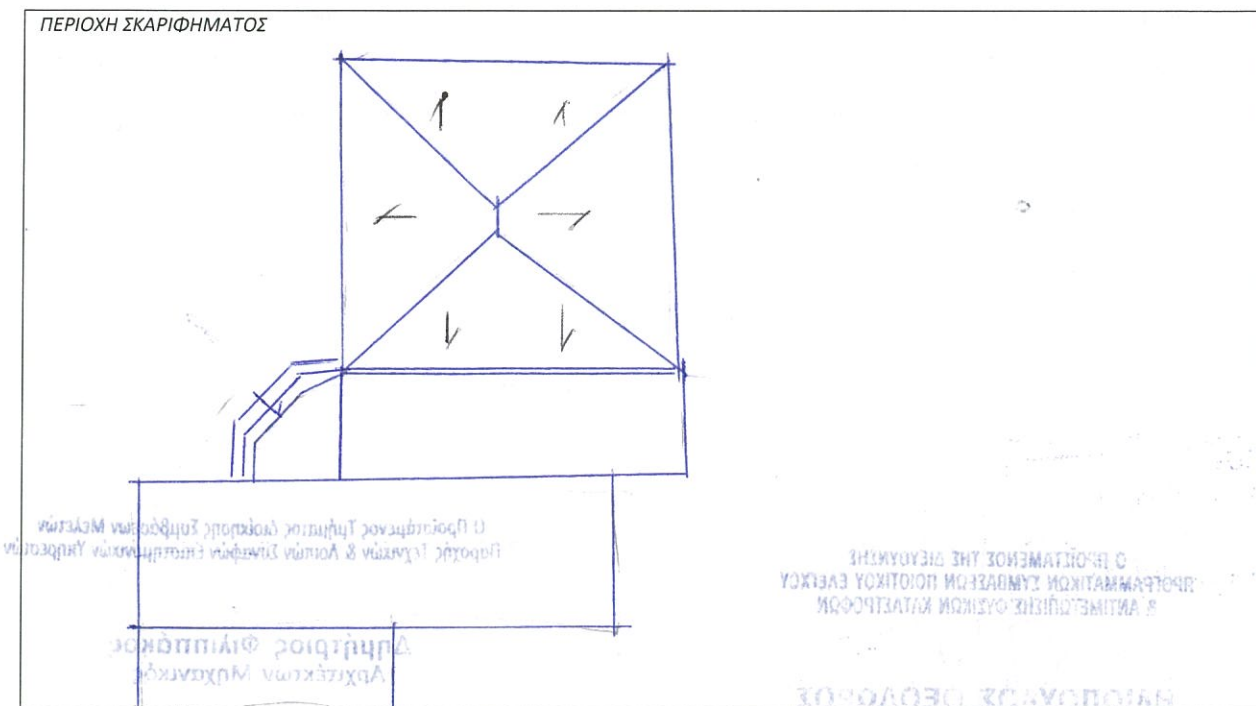



ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Δεν εμφανίζεται καμία βλάβη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα.	A
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Ελαφρές βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (μικρές αποκολλήσεις από τον σκελετό σε έκταση και εύρος, μικρού εύρους ρωγμές σε επιχρίσματα κτλ.). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να επισκευασθεί.	B
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Εκτεταμένες βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (όχι όμως αποκλίσεις από την κατακόρυφο). Καμία βλάβη στον φ.ο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από επισκευή.	Γ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Βαρείες βλάβες στον οργανισμό πλήρωσης (χιαστί ρηγματώσεις, αποκλίσεις από την κατακόρυφο κ.λ.π.). Λίγες ελαφρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα στα κατακόρυφα στοιχεία του φ/ο. Βλάβες σε οριζόντια στοιχεία του φ.ο.	Δ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ	Βλάβες στον φ.ο. με πιθανές επιπτώσεις στη γενική ευστάθεια του κτιρίου. Να αναφερθεί αν απαιτούνται μέτρα υποστήλωσης ή να ληφθούν μέτρα απαγόρευσης της πρόσβασης	E
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΟ	Μερική ή ολική κατάρρευση. Πολύ επικίνδυνο. Απαγορεύεται η πρόσβαση.	ΣΤ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	ΚΤΙΡΙΟ 1	B	ΚΤΙΡΙΟ 2		ΚΤΙΡΙΟ 3	
	ΚΤΙΡΙΟ 4		ΚΤΙΡΙΟ 5		ΚΤΙΡΙΟ 6	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Μετά τον μετασεισμικό οπτικό επανέλεγχο του κτιρίου στις 24/03/2021 και σε συνέχεια του ταχύ ελέγχου που έγινε στις 05/03/2021 διαπιστώθηκαν τα εξής:

- 1). Υπάρχουσες οριζόντιες ρηγματώσεις μικρού εύρους στο στηθαίο της εισόδου πάνω από το αντεστραμμένο τοιχείο λόγω αλλαγής υλικού.
- 2). Περιμετρικές υπάρχουσες οριζόντιες ρηγματώσεις μεταξύ σκυροδέματος οπτοπλινθοδομής στο αίθριο του κτιρίου και σημειακά περιμετρικά καθώς και στα στρώματα της στέγης στα σημεία του εκ σπλισμένου σκυροδέματος σενάζ και πλινθοδομής
- 3) Ενανθράκωση σπλισμού σε στοιχεία της εκ σκυροδέματος πέργκολας και απολέπισης επιχρισμάτων.
- 4) Κατεστραμμένα από ρηγματώσεις – απολεπίσεις και διαβρώσεις μεγάλου μέρους κεραμιδιών της στέγης που εγκυμονούν κινδύνους άμμεσης εισροής ομβρίων υδάτων. Απαιτείται ολική αντικατάσταση αυτών.
- 5) Το κτίριο εξωτερικά παρουσιάζει πλήρη εγκατάλειψη συντήρησης τόσο των επιχρισμάτων ή χρωματισμών όσο και των στοιχειωδών επισκευών που απαιτούνται λόγω των διαβρώσεων των στοιχείων του φέροντα οργανισμού και του οργανισμού πλήρωσης και επένδυσης. **Απαιτούνται άμεσες εργασίες επισκευής και συντηρήσεων σε όλα το κτίριο.**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

1. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης Συμβάσεων Μελετών
Παροχής Τεχνικών & Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών

2. ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ

Δημήτριος Φιλιππάκος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

